



Bohrung über KF steuern

**Problem: Nach der Anwendung mit
KF lässt sich keine Bohrung auf
gleicher Platzierungsfläche über das
normale Bohrungstool erstellen**

Fehlermeldung

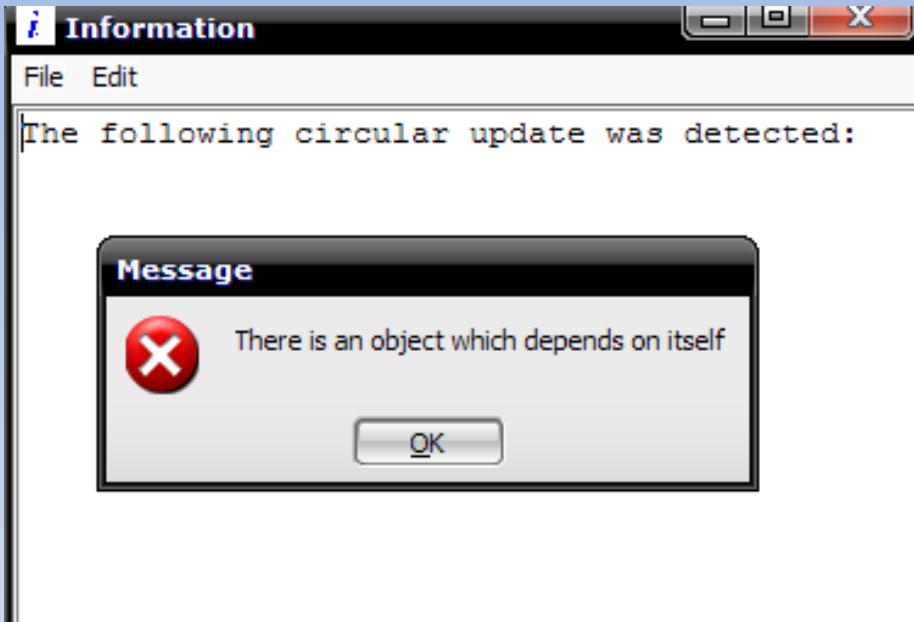

Ergebnis

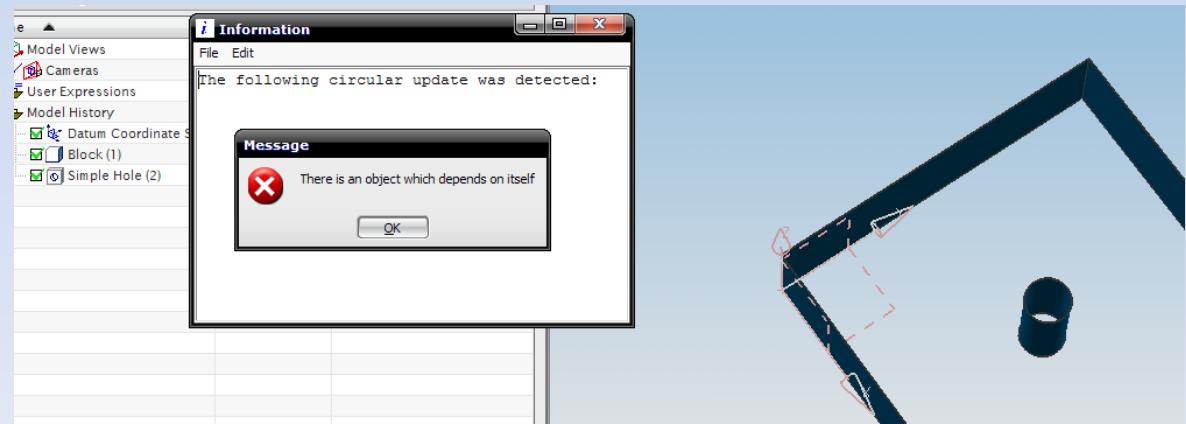

KF Programmcode

```
#! NX/KF 4.0
```

```
DefClass: volume1 (%ui_comp);
```

```
(list) DialogItems: {selection:};
```

```
(Child) selection: {
```

```
    Class, %ui_comp_selection;
```

```
    Many, false;
```

```
    Scope, 1;
```

```
    FilterTriple, {{71,2,0}};
```

```
};
```

```
(Child) hole: {
```

```
    Class, ug_simple_hole;
```

```
    Location, Point(100,100,50);
```

```
    Placement_Face, selection:SelectedObject:;
```

```
    Hole_Diameter, 25;
```

```
    Hole_Depth, 70;
```

```
    Hole_Tip_Angle, 90.0;
```

```
};
```

Mit UI-Klasse zum Dialog

Ergebnis: Fehlermeldung



```
#! NX/KF 4.0
```

```
DefClass: volume2 (ug_base_part);
```

```
(canonical parameter modifiable list) Face:{};  
(list) face_mask:{face};
```

```
(Child) hole: {
```

```
    Class, ug_simple_hole;
```

```
    Location, Point(100,100,50);
```

```
    Placement_Face, Face:;
```

```
    Hole_Diameter, 25;
```



```
    Hole_Depth, 70;
```

```
    Hole_Tip_Angle, 90.0;
```

```
};
```

Mit UI-Styler zum Dialog

Ergebnis: weitere Bohrung wurde erstellt

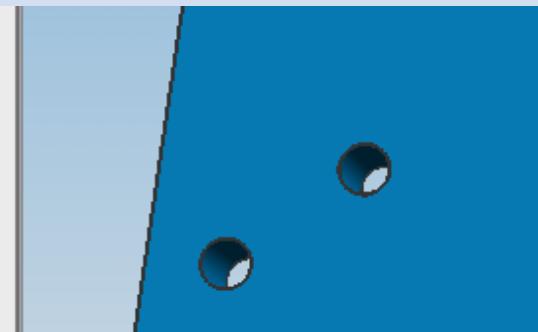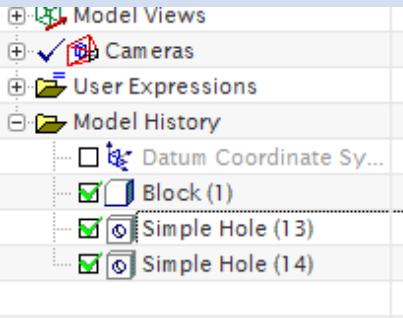

Die gleiche Fehlermeldung erscheint, wenn eine Bohrung von einer Baugruppe aus im Einzelteil erstellt wird...

```
#! NX/KF 4.0

DefClass: volume4 (ug_base_part);

(canonical parameter modifiable list) Face:{};
(list) face_mask:{any_in_assembly,face};

(child) hole: {
    class, ug_child_in_part;
    target_file_name, "model1.prt";
    parameters, { class, ug_simple_hole,
        Location, Point(100,100,50);
        Placement_Face, face:;;
        Hole_Diameter, 25;
        Hole_Depth, 70;
        Hole_Tip_Angle, 90.0;
    };
};

};
```

Mit UI-Styler zum Dialog

Ergebnis: Fehlermeldung

